 


Polykit IV

Putty/Polyester Hardener




S4.5.9




3-4 мин при 20°C

 


15-20 мин при 20°C







Washprimer 1K CF



100:50

 


1




S1.1.17


Plus Reducers




Fast

 


Medium




Slow



 
Extra Slow



1.2-1.5
1.7-2.2 bar



1-2 слоя




следующее покрытие через
15 мин, до 24 часов при 20°C



Autosurfacer Rapid

 
Rapid Hardener




100:50



1



 
S3.2.28



1.5-2.0




1-3 слоя




между слоями: 5-7 мин. 20°C
перед сушкой: 5-7 мин. 20°C




45 мин при 20°C
20 мин при 60°C



 
Autobase Plus



100:50




1

 


S5.2.65


Plus Reducers




Fast




Medium




Slow



 
Extra Slow




1.2-1.5
1.7-2.2 bar



Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + ½ coat




между слоями: 3-5 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C




Autoclear Rapid

 
Rapid Hardener



100:50:10-20




3




S1.05.04


Plus Reducers




Fast



 
Medium




1.2-1.4
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 3-5 мин. 20°C
перед сушкой: 3-5 мин. 20°C



3 часа при 20°C
9 мин при 60°C



M600

S4.01.00



Используйте респиратор для индивидуальной защиты